

INSTRUKCJA MONTAŻU PAP SAMOPRZYLEPNYCH

WERNER JANIKOWO

Wykonując pokrycie dachowe z użyciem pap samoprzylepnych WERNER JANIKOWO należy kierować się następującymi zasadami :

1. Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie i chronić przed nadmiernym nagrzaniem. Folia spodnia powinna być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Maksymalny okres składowania materiału wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
2. Przed montażem należy przeprowadzić próbę przyczepności papy do podłoża.
3. Przed przystąpieniem do wykonania nowego lub renowacji starego pokrycia dachowego należy zapoznać się z projektem technicznym pokrycia oraz ze stanem dachu. Na tej podstawie należy dokonać wyboru odpowiednich materiałów.
4. Na kilka dni przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachu, ustalić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków połaci, ilość przerw dylatacyjnych oraz precyzyjnie rozplanować położenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. W celu ułatwienia prac dekarских i optymalnego wykorzystania materiału, wskazane jest wykonanie podręcznego projektu rozmieszczenia poszczególnych pasów papy.
5. Prac dekarских z wykorzystaniem pap samoprzylepnych nie należy prowadzić w temperaturach otoczenia niższych od 10°C. Nie należy montować pap samoprzylepnych, których temperatura jest mniejsza niż 10°C.
6. Nie należy prowadzić prac dekarских na dachach o zawilgoconej powierzchni.
Nie należy prowadzić prac dekarских na dachach o oblodzonej powierzchni oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.
7. Przed ułożeniem pokrycia podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie i zapewniającym odpowiednią przyczepność papy. Podłoże musi być równe i stabilne.
Na podłożach z płyt styropianowych papę montuje się bez stosowania gruntu.
8. Przy spadkach połaci dachu mniejszych lub równych 5% papę należy montować pasami równoległymi do linii okapu wykorzystując jej naturalne właściwości samoprzylepne. Przy spadkach połaci dachu większych od 5% papę należy montować pasami prostopadłymi do linii okapu i dodatkowo mocować mechanicznie.
Pap WERNER JANIKOWO nie należy stosować na połaciach dachu o spadkach poniżej 1%.
9. W celu prawidłowego zamontowania wstęgi papy samoprzylepnej należy wykonać następujące czynności : rozwinąć rolkę papy w miejscu, w którym będzie ona montowana, sprawdzić poprawność ułożenia wstęgi papy, następnie nawinąć na rurę metalową połowę długości wstęgi z jednej strony, przeciąć w poprzek spodnią folię i dociskając rozwijać papę odrywając jednocześnie folię. Te same czynności należy powtórzyć z drugiej strony wstęgi papy.
Producent zaleca mocowanie wstęgi papy z dwóch stron w celu uniknięcia błędów wykonawczych.
Zaleca się stosować rurę metalową o średnicy około 10 cm i długości 95 cm.
10. Papę samoprzylepną w miejscach zakładów należy docisnąć przy pomocy wałka. Szczelne wykonanie zakładów podłużnych i poprzecznych na etapie montażu polega na zwulkanizowaniu całej powierzchni zakładów przy pomocy palnika gazowego lub dmuchawy gorącego powietrza i dociśnięciu przy pomocy wałka.

11. W przypadku słabej lepkości papy należy aktywować spodnią warstwę oraz podłoże, przed podgrzanie za pomocą palnika lub dmuchawy gorącego powietrza.
12. Zakład podłużny powinien mieć szerokość minimum 8 cm.
Zakład poprzeczny powinien mieć szerokość minimum 12 cm.
Wszystkie zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.
13. Wstęgi papy powinny być tak rozmieszczone na połaci dachu aby zakłady poprzeczne sąsiednich rzędów pap były względem siebie przesunięte.
Rzędy papy nawierzchniowej powinny być przesunięte względem rzędów papy podkładowej o połowę szerokości wstęgi papy.
W celu uniknięcia zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika znajdującego się na spodzie zakładu.
14. Przy wykonywaniu połączeń, kształtowaniu detali, wykonywaniu obróbek i wywinięć pionowych należy wyeliminować naprężenia papy. Powyższe elementy zaleca się wykonywać aktywując papę palnikiem lub dmuchawą gorącego powietrza.
15. W celu zagwarantowania szczelności pokrycia należy niezwłocznie, w jednym cyklu roboczym zamontować nawierzchniową papę zgrzewalną.
16. Montaż papy zgrzewalnej polega na jednoczesnym rozgrzewaniu palnikiem fragmentu podłoża (powierzchni papy samoprzylepnej), w które ma być wgrzana papa, oraz fragmentu spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego topienia się masy bitumicznej, z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
W przypadku papy samoprzylepnej wyposażonej w folię na powierzchni górnej należy ją stopić podczas wgrzewania papy nawierzchniowej.
Producent przestrzega przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, mogącym prowadzić do uszkodzenia osnowy i pofałdowania wstęgi papy.
Prawidłowy montaż papy polega na zwulkanizowaniu całej spodniej powierzchni klejącej papy z podłożem.
Prawidłowe zgrzanie zakładów podłużnych i poprzecznych polega na zwulkanizowaniu całej powierzchni klejącej zakładów oraz wytopieniu wypływką z masy bitumicznej. Wypływka z masy bitumicznej powinna mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm na całej długości zakładów.
Instrukcja montażu pap zgrzewalnych: www.wernerpapa.pl

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o. zaleca powierzenie wykonania prac dekarских profesjonalnej firmie dekarskiej.